


## НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

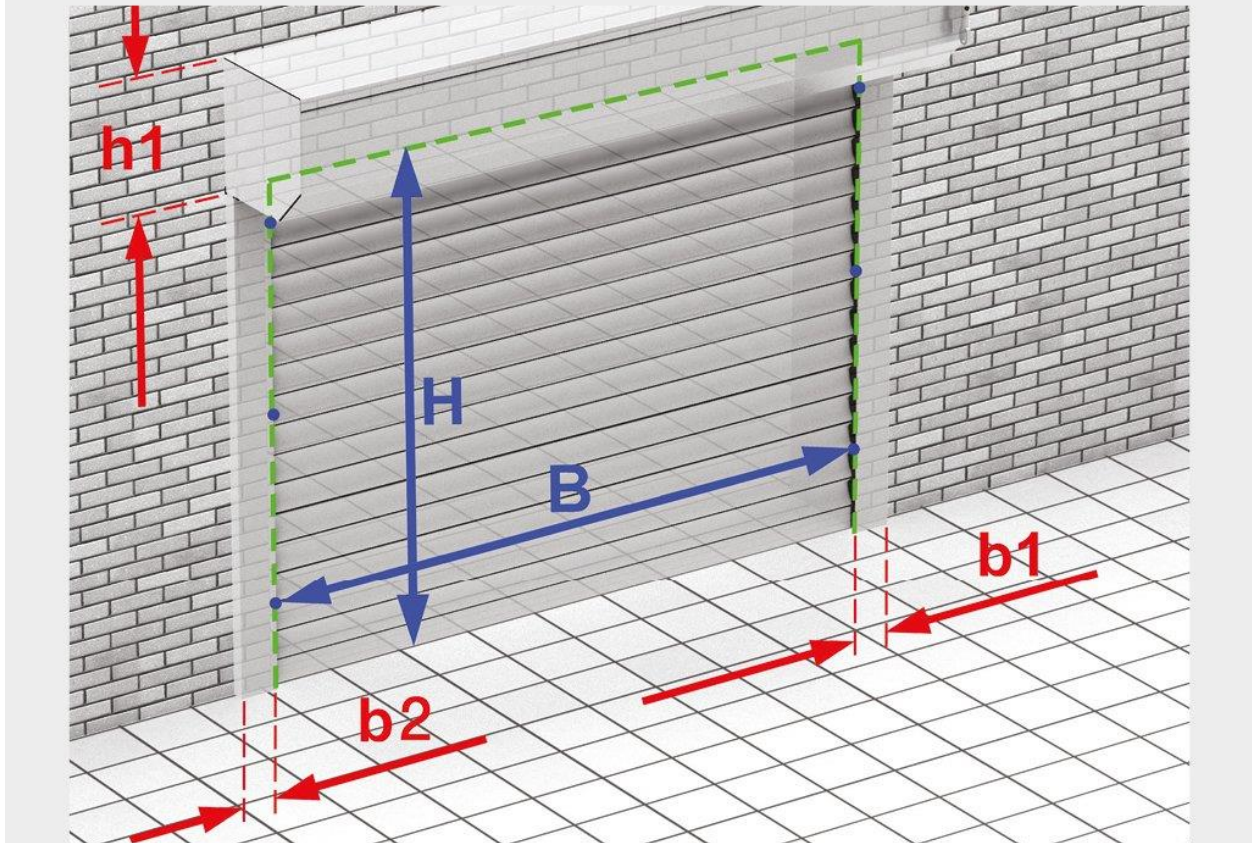

- Параметры замера для накладного монтажа:  $H$  — высота проема (max), мм  $B$  — ширина проема (max), мм  $h1$  — высота притолоки (min), мм  $b1$  и  $b2$  — правое и левое боковые расстояния (min), мм
- Для снятия замеров необходимо использовать рулетку и строительный уровень, или электронные измерительные приборы. Замер каждого параметра рекомендуется производить минимум в трех точках. При замере проема для конструкций, монтируемых встроенным способом, следует учитывать неровности стен и корректировать замеры на 5–10 мм в меньшую сторону.
- Подготовленные проемы должны отвечать следующим требованиям: • проемы должны иметь прямоугольную форму; • поверхность плоскостей проема должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин; • стена должна быть монолитной, без пустот (бетон, металл, полнотелый кирпич); если кирпич пустотелый, рекомендуется окантовать проем металлическим уголком; • внутренние и наружные плоскости стен в местах примыкания конструкций должны быть ровными, без выступов и впадин; • отклонения рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм на метр, но не более 5 мм, разность диагоналей — не более 5 мм.